

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a vyrovnaný stierkovou hmotou. Na suchý rovný podklad aplikujeme penetračný náter PRIMER S v požadovanom odtieni a necháme schnúť aspoň 4 – 5 hodín.

Aplikácia

Pred aplikáciou materiál jemne ručne premiešajte, aby bola konzistencia materiálu rovnaká. Neriedte! Naneste vrstvu ARDORE na povrch pomocou štetca nepravidelnými pohybmi cik – cak alebo do kríža. Počkajte 20 minút a začnite s prvým vyhladzovaním pomocou nerezového hladidla. Po 10 minútach sa k povrchu vráťte a rovnakým pohybom ako predtým ho znovu zahľadte. Dekoračný náter je na dotyk suchý po 4 – 5 hodinách, úplne suchý po 24 – 48 hodinách pri teplote 20°C. Teplota potrebná pre aplikáciu: 5 °C - 30 °C.

Materiály potrebné na realizáciu:

PRIMER S – biely alebo tónovaný odtieň Z 90
ARDORE – v požadovanom odtieni

Náradie na realizáciu:

SPALTER PER DECORÀ – štetec na nanášanie náteru
HLADIDLO NEREZOVÉ – na vyhladenie a dekorovanie náteru

Balenie materiálov:

Názov	Balenie	Výdatnosť
PRIMER S	4 l	30 m ²
PRIMER S	0,75 l	5,6 m ²
ARDORE	2,5 l	25 m ²

